




CAT 6A Keystone Jack



Instructions de montage DN-93615

1

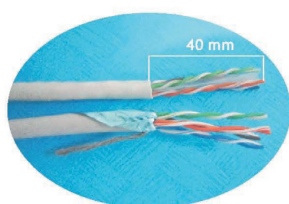

Coupez la gaine du câble sur environ 40 mm, coupez le séparateur de fils en plastique et isolez les fils en 4 paires.

2

Configurations de câblage

T 568A

Borne 5 blanc/bleu
Borne 4 bleu

Borne 1 blanc/vert
Borne 2 vert

Borne 3 blanc/orange
Borne 6 orange

Borne 7 blanc/marron
Borne 8 marron

T568B


Borne 5 blanc/bleu
Borne 4 bleu

Borne 1 blanc/orange
Borne 2 orange

Borne 3 blanc/vert
Borne 6 vert


Borne 7 blanc/marron
Borne 8 marron

3

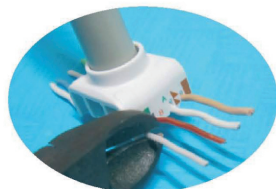

Insérez les fils dans la base et posez-les sur leurs emplacements appropriés, conformément au diagramme de câblage dessiné sur la base. Coupez les fils pour qu'ils affleurent à la base. Si possible, laissez les fils dépasser sur environ 0,15 ~ 0,2 mm.

4

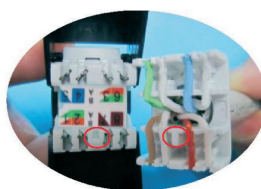

Alignez la partie en T de la base avec la cavité correspondante du connecteur IDC et posez la base sur l'IDC.

5

Les petits couteaux doivent se trouver sur le côté extérieur des bornes IDC.



Appuyez la base sur l'IDC et vérifiez que les fils sont plus enfoncés que les petits couteaux dans les bornes IDC.


6



Fermez la coque externe en appuyant ses deux moitiés l'une contre l'autre jusqu'à entendre le clic de verrouillage.


7

Non blindé

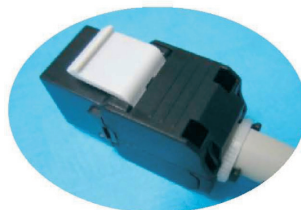

Attachez le câble et terminez.

Blindé

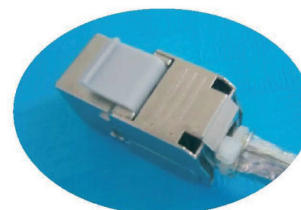

Branchez le conducteur de drainage sur la coque blindée.